

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

[Topic: \[PIC16F18345\] ISR issue when boot to APP FW from bootloader](#)

[Subject: Re: \[PIC16F18345\] ISR issue when boot to APP FW from bootloader](#)

作者: Ryang

2017年09月12日 17:11:58

除了開機的 Reset 跳到 0x0800 的位址執行應用程式外。還有中斷向量也是要從 0x0004 轉移到 0x0804 的位址。

這些都可以在反組譯 (Disassembly) 的視窗下看到。請檢查一下Bootloader 的0x0004 是否有 goto 0x0804 的指令，及你的 APP 在 0x0804 的位址是否有 goto ISR 的指令。