

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

Subject: Re: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

作者: pgferic

2019年11月02日 01:20:39

非常感謝各位前輩的指導，

使用dginlon 大的方法測試之後知道了使用上的問題在哪邊了，非常感激，測試結果大致如下

1. XC8編譯PIC16F15354這顆MCU(或是系列)在占滿一個page後(超過50%)，主程式會從底部寫上來(含HEF區域)

2. 超過50%的程式，必須要把 Storage Area Flash關閉，程式才可以正常執行，Configuration Bits onfiguration Bits 的 SAFEN = OFF, WRTSAF = OFF

3. 超過50%的程式，若要使用SAF區域(SAFEN = ON)，必須要手動告知XC8不可使用該區域(使用dginlon 大的方法)，程式方可正常執行

誠如以上

我的狀況就是第3點，

真的是非常感謝 Ryang大，dginlon大

小弟又學到了

Best regards,